




КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru

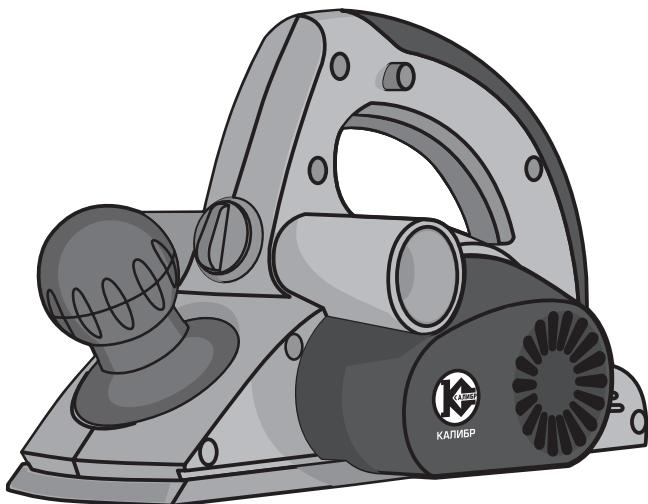

РЭ - 700А

Руководство по эксплуатации

Рубанок электрический

Уважаемый покупатель!

При покупке ручного электрического рубанка Калибр РЭ – 700А требуйте проверки его работоспособности пробным пуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер электрического рубанка.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с инструментом, и обеспечит оптимальное функционирование электрического рубанка и продление срока его службы.



Внимание! Электроинструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, локальная вибрация, повышенный уровень шума и возможная повышенная запылённость рабочего места!

Поэтому неукоснительно соблюдайте, содержащиеся в руководстве правила техники безопасности при работе. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Приобретённый Вами электрический рубанок может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия его эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Ручной электрический рубанок (далее по тексту – рубанок) предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. V – образная канавка на рабочей поверхности передней подошвы (рис.1 поз.5), позволяют производить снятие фасок при изготовлении элементов деревянных конструкций. В комплект поставки входит параллельный упор, крепящийся к корпусу рубанка (справа или слева) над регулируемой подошвой.

Рубанок рассчитан на повторно-кратковременный режим работы (S3) с номинальным периодом времени: работа/перерыв – 15 мин/5 мин.

Установленный в рубанке коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) обеспечивает максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока и избавляет от необходимости применения заземления.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

Рабочим инструментом рубанка являются ножи (2-е шт.), закреплённые в барабане.

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2), то есть предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50

Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

1.3 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	305
- ширина	165
- высота	180
Вес (брутто/нетто), кг	3,3/3,1

1.4 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	700
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	16500
Ширина строгания за один проход, мм	82
Глубина строгания, мм	0-2
Размеры ножа, (ДxШxТ), мм	82x5,7x1,2
Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	II
Длина шнура питания с вилкой, не менее, м	2
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Тип передачи	Ремённая

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

1.5 Рубанок поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Рубанок	1
Параллельный упор с креплением	1
Ограничитель глубины выборки	1
Мешок-пылесборник	1
Щётка угольная/ Ключ	2/ 1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

1.6 Общий вид

Внешний вид рубанка представлен на рис.1

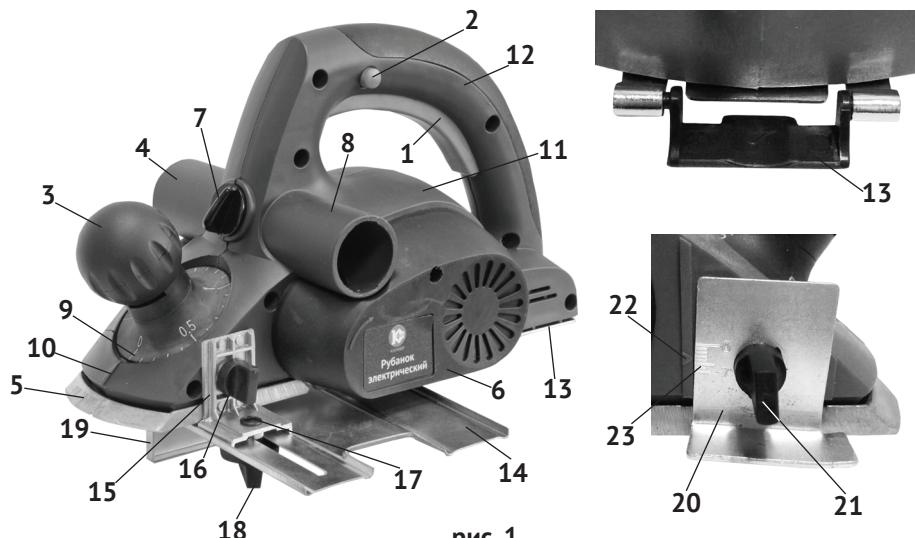


рис. 1

1 – клавиша выключателя; **2** – кнопка блокировки клавиши выключателя; **3** – ручка-регулятор глубины строгания; **4** – патрубок отвода стружки (правый); **5** – подошва регулируемая; **6** – крышка ремня; **7** – рукоятка пластины-отражателя стружки; **8** – патрубок отвода стружки (левый); **9** – шкала глубины строгания; **10** – указатель глубины строгания; **11** – корпус; **12** – рукоятка; **13** – подставка предохранительная; **14** – пластина упора параллельного; **15** – уголок крепления упора; **16** – ручка-винт крепления; **17** – винт; **18** – ручка-гайка фиксации пластины; **19** – бортик пластины упора; **20** – ограничитель глубины выборки; **21** – винт крепления ограничителя; **22** – указатель; **23** – шкала.

1.7 Механизмы рубанка (коллекторный двигатель и ножевой барабан) расположены в пластиковом корпусе (рис.1 поз.11), состоящем из 2-х половин, выполненных заодно с рукояткой. Крутящий момент с якоря электродвигателя, поликлиновым ремнём передаётся на барабан. На барабане рубанка крепятся два ножа с двухсторонней заточкой. Ножи – основной рабочий инструмент рубанка. На крышке ремня (рис.1 поз.6) стрелкой указано направление вращения ремня и барабана.

Отвод стружки возможен в одну из двух сторон поворотом рукоятки (рис.1 поз.7) пластины отражателя стружки. Параллельный упор, закреплённый на рубанке, расширяет возможности использования инструмента, особенно при обработке узких заготовок, при выборке четверти, формировании шпунтов. Упор позволяет (при обработанном, ровном торце) сострогать точно выставленную ширину от края заготовки. Также в комплект поставки входит уголок-ограничитель глубины строгания (рис.1 поз.20), позволяющий точно выдержать глубину

обработки (при выборке четверти, шпунтовании и т.п.).

К заднему торцу нерегулируемой подошвы крепится предохранительная подставка (рис.1 поз.13). В опущенном положении она предотвращает касание ножей вала поверхности верстака (рабочего стола). Перед началом строгания подставка (рис.1 поз.13) сдвигается вверх. После окончания работы подставка поворачивается вниз предотвращая касание поверхности ножами.

1.8 Клавиша выключателя (рис.1 поз.1) расположена в нижней части рукоятки.

Во избежание самопроизвольного включения инструмента, выключатель снабжён блокировкой клавиши (кнопка блокировки, рис.1 поз.2, расположена на левой части рукоятки). Включение рубанка, осуществляется нажатием на клавишу выключателя, после нажатия и удержания кнопки блокировки. Рубанок отключается при отпускании клавиши выключателя, при этом кнопка блокировки (со щелчком) возвращается в исходное положение - заблокировано.

1.9 Рукояткой (рис.1 поз.3) регулируется глубина строгания. Поворотом рукоятки по часовой стрелке увеличивается глубина строгания (по шкале рис.1 поз.9) в интервале от 0 до 2,0 мм. Разметка шкалы: одно деление - 0,1 мм.

1.10 Для снижения электромагнитных помех двигателя, в целях обеспечения нормального функционирования находящихся рядом средств связи, в электрическую цепь рубанка вставлены конденсатор и индуктивность фильтра радиопомех.

2. Использование по назначению

2.1 Подготовка инструмента к использованию

Рубанок поставляется в собранном состоянии, за исключением упора параллельного, ограничителя глубины выборки и пылесборника.

2.1.1 Перед началом работы, при отключённом от сети рубанке необходимо проверить:

- надёжность соединения частей корпуса, крышек и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений, исправность редуктора (вращение барабана от руки без заеданий);

- работу кнопки блокировки клавиши выключателя;
- надёжное крепление и хорошую заточку ножей;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки;
- надёжное закрепление обрабатываемой заготовки;
- чистоту и хорошее освещение рабочего места.

2.1.2 После транспортировки рубанка в зимних условиях, при необходимости его включения в помещении, следует выдержать инструмент при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги.

2.2 Использование по назначению

2.2.1 Перед началом работы необходимо:

- вращением ручки (рис.1 поз.3) установить глубину строгания за один проход, совместив нужное значение шкалы (рис.1 поз.9) с указателем (рис.1 поз.10). Глубина строгания: для черновой (обдирочной) обработки - 1.5-2.0 мм, для окончательной (чистовой) обработки - 0.2-0.3 мм;

- надёжно закрепить заготовку, используя зажимные устройства или тиски;
- установить на нужный патрубок отвода стружки (справа или слева) мешок-пылесборник: вставить горловину мешка в патрубок и зафиксировать, повернув вокруг своей оси;
- рукояткой (рис.1 поз.7) перевести отражатель выброса стружки в сторону установленного мешка и опробовать работу рубанка на холостом ходу.

2.2.2 Рекомендации при эксплуатации:

- выполняя строгание, установите включённый рубанок регулируемой подошвой на заготовку, и равномерно, без значительного усилия, начинайте перемещать вдоль заготовки. Убедитесь, что предохранительная подставка (рис.1 поз.13) сдвинута вверх, обе подошвы рубанка на плоскости заготовки. Увеличение усилия нажатия и повышенная скорость подачи ведёт к перегреву рубанка и быстрому затуплению ножей;
- держивайте рубанок двумя руками, ведите параллельно обрабатываемой поверхности до выхода барабана за границу заготовки. Только после окончания прохода отпускайте клавишу выключателя;



Внимание! Оптимальный режим эксплуатации: глубина строгания – 1-2

мм, скорость подачи до 2,5 м/мин.

- снятие фаски осуществляется перемещением рубанка по обрабатываемому углу заготовки, с использованием V-образного паза в регулируемой подошве (рис.1 поз.5).

2.2.3 Установка и использование параллельного упора:

- скрепить пластину (рис.1 поз.14) упора с крепёжным уголком (рис.1 поз.15) винтом (рис.1 поз.17) и ручкой-гайкой (рис.1 поз.18);
- вставив прямоугольный выступ уголка в отверстие корпуса, закрепить упор на корпусе ручкой-винтом (рис.1 поз.16).

Ослабив ручку-гайку, сдвинуть пластину упора до касания бортиком пластины (рис.1 поз.19) края заготовки. Провести строгание, ведя бортик упора по грани заготовки.

2.2.4 Выборка четверти.

Для проведения строгания с выборкой четверти, кроме параллельного упора необходимо закрепить с противоположной стороны уголок-ограничитель (рис.1 поз.20) глубины выборки со шкалой (рис.1 поз.23). Пластиной параллельного упора выставляется необходимая ширина выборки. По разметке на уголке, его подошва поднимается на необходимую глубину выборки четверти (от 0 до 7 мм).

2.2.5 При работе с рубанком необходимо соблюдать следующие правила:

- использовать индивидуальные защитные средства: работать в спецодежде, перчатках и защитных очках, чтобы избежать попадания на открытые участки тела абразивных частиц;
- убедитесь, что в заготовке отсутствуют посторонние включения (гвозди, шурупы и т.п.);
- не приступайте к обработке промёрзшей, обледенелой древесины;
- используйте только исправные, хорошо заточенные ножи;

- для удаления срезанной стружки и пыли из пазов барабана, отключите рубанок и, дождавшись его остановки, очистите щёткой;
- включайте рубанок в сеть только перед началом работы;
- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под ноги или под различные предметы шнура питания;
- отключать рубанок от сети штепсельной вилкой: при замене ножей, при переносе с одного места на другое, во время перерыва, по окончании работы;
- отключать рубанок выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, перегреве и перегрузке двигателя);
- замену ножей производить после их остывания;
- использовать противошумные наушники.

2.3 Дополнительные указания мер безопасности.



Внимание! При эксплуатации рубанка ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать ножи не соответствующие размерам барабана, а также повреждённые и плохо заточенные;
- использовать в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды или легковоспламеняющихся газов;
- работать вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или материалов;
- работать на открытой площадке во время снегопада или дождя;
- включать рубанок, когда ножи касаются обрабатываемой заготовки;
- использовать рубанок при искрении щёток на коллекторе якоря, сопровождающимся появлением кругового огня на его поверхности;
- использовать при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- работать инструментом при появлении повышенного шума, стука или вибрации.

3. Техническое обслуживание рубанка



Внимание! Запрещается начинать работу рубанком, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в разделе 2.3 и приложении 1 настоящего руководства.

3.1 Продолжительность срока службы рубанка и его безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.

3.2 Для замены щёток необходимо:

- снять правую крышку с корпуса двигателя, открутив два винта;
- осторожно вынуть щёткодержатели со щётками из пазов корпуса;
- вынуть использованные щётки из щёткодержателей и заменить их новыми;
- аккуратно вставить щёткодержатели в соответствующие пазы корпуса;
- прикрутить крышку к корпусу рубанка;
- на 1 – 2 минуты включить рубанок на холостом ходу для приработки щёток.

3.3 Для качественного строгания поверхностей, необходима хорошая заточка ножей. Ножи данной модели имеют двухстороннюю заточку. При затуплении одной кромки, вынуть ножи и перевернув их на 180°, использовать вторую режущую кромку. Снятие и установка ножей показана на рисунке 2.

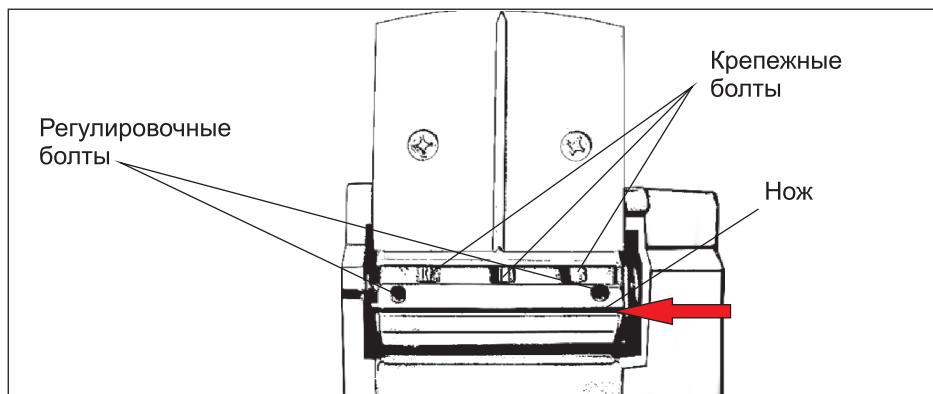


рис. 2

Снятие ножей:

- закрепить рубанок подошвами вверх;
- зафиксировать барабан, чтобы он не проворачивался;
- ослабить три крепёжных болта ключом;
- вытащить нож (указано стрелкой) через выемку в корпусе рубанка;
- перевернуть нож на 180°, для использования второй режущей кромки или заменить на новый. Установить нож в обратной последовательности.



Внимание! Будьте особенно осторожны при замене ножей, имеющих острые кромки и углы.

После замены ножей необходимо проверить (при необходимости отрегулировать) глубину посадки ножей. Используя жесткий, плоский бруск (линейку), положенный на подошвы основания. Барабан проворачивается (при отключённом от сети рубанке) вручную свободно, ножи не задевают бруск. Глубина регулируется двумя регулировочными болтами см. рис.2.

Заточка узких (5,7 мм) ножей требует определённого опыта и специальных приспособлений. Поэтому рекомендуется доверить эту работу квалифицированному работнику сервисного центра.

3.4 Замена ремня:

- снять крышку ремня (рис1 поз6) открутив винт в его верхней части;
- снять со шкивов изношенный ремень и очистить ведущий и ведомый шкивы от загрязнений;
- установить новый ремень и закрепить крышку ремня на корпусе рубанка.

3.5 По окончании работы очистите от пыли и грязи барабан с ножами, шнур питания, корпус рубанка и вентиляционные отверстия.

3.6 Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

4. Срок службы, хранение и утилизация

4.1 Срок службы рубанка 3 года.

4.2 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для рубанков условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ 3.1) не должно превышать 80%.

4.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

4.4 При полной выработке ресурса рубанка необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

5. Гарантия изготовителя (поставщика)

5.1 Гарантийный срок эксплуатации рубанка – 12 календарных месяцев со дня продажи.

5.2 В случае выхода рубанка из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера рубанка серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантойной мастерской:

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16

т. (495) 647-76-71

5.3 Безвозмездный ремонт, или замена рубанка в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

5.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей рубанка, в течение срока, указанного в п. 5.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В слу-

чае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт рубанка или его замену. Транспортировка рубанка для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5.5 В том случае, если неисправность рубанка вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

5.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

5.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;

- нормальный износ: рубанок, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки, ремень и т.п.;

- естественный износ (полная выработка ресурса);

- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения.

- неисправности, возникшие в результате перегрузки рубанка, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов рубанка, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.



Внимание! Уточняйте адреса и телефоны СЦ «Калибр» на сайте: kalibrcompany.ru

6. Возможные неисправности

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице ниже:

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности
При включении рубанка электродвигатель не работает (напряжение в сети имеется)	Неисправен выключатель
	Обрыв шнура питания или монтажных проводов
	Обрыв в обмотке якоря
Круговой огонь на коллекторе	Неисправность в обмотке якоря
	Износ или зависание щёток
Повышенный шум	Износ подшипников
При включении рубанка из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горелой изоляции	Межвитковое замыкание обмоток якоря или статора

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
(для ручных электрических рубанков)

1. Общие указания мер безопасности электрических машин



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Употребляемый в инструкции термин «электрическая машина» используется в ГОСТах 60745-1-2011 и 60745-2-14-2014 для обозначения вашей машины с электрическим приводом, работающим от сети.

1.1 Безопасность рабочего места

1.1.1 Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

1.1.2 Не следует эксплуатировать машину во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Коллектор электродвигателя является источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

1.1.3 Не подпускайте детей или посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

1.2 Электрическая безопасность

1.2.1 Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом.

Использование неизменных вилок и соответствующих розеток, уменьшит риск поражения электрическим током.

1.2.2 Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите её во влажных условиях. Влага, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током.

1.2.3 Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Повреждённый или перекрученный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

1.2.4 При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользо-

зуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе.

1.3 Личная безопасность

1.3.1 Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации машины. Не приступайте к работе, если вы устали или находитесь под действием лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания может привести к серьёзным последствиям.

1.3.2 Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства – такие, как очки, маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений.

1.3.3 Не допускайте случайного включения машины. Блокируйте клавишу выключателя перед подключением к сети.

1.3.4 Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи.

1.3.5 При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях.

1.3.6 Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической машины.

1.4 Эксплуатация и уход за электрической машиной

1.4.1 Не перегружайте электрическую машину. Используйте инструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы.

Безопаснее выполнять с помощью электрической машины ту работу, на которую она рассчитана.

1.4.2 Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая машина, которая не может управляться выключателем, представляет опасность и подлежит ремонту.

1.4.3 Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, замены ножей или перемещением её на хранение.

1.4.4 Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с инструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.

1.4.5 Обеспечьте техническое обслуживание электрической машины. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности, отремонтируйте электрическую машину перед использованием.

1.4.6 Храните рабочие инструменты в чистом состоянии. Рабочий инструмент, обслуживаемый надлежащим образом, легче управляется и обеспечивает качественную обработку.

1.4.7 Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответствии настоящей инструкцией с учётом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

1.5 Обслуживание

1.5.1 Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

2. Указание мер безопасности для рубанков

2.1 Данная ручная машина предназначена для применения в качестве строительной машины. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными с данной ручной машиной. Невыполнение всех приведённых ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару или к тяжёлому телесному повреждению.

2.2 Не производите данной ручной машиной такие работы, как шлифование, зачистку и полирование.

2.3 Не пользуйтесь рабочим инструментом и другими вспомогательными устройствами, которые не предназначены специально для этой машины и не рекомендованы изготавителем.

2.4 Максимальные размеры рабочего инструмента должен соответствовать функциональным возможностям машины.

2.5 Не применяйте повреждённый рабочий инструмент. Перед каждым использованием осматривайте ножи. После падения машины или рабочего инструмента производите осмотр на наличие повреждений. Если сомневаетесь в исправности, установите новый рабочий инструмент.

2.6 Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы пользуйтесь защитным лицевым щитком или защитными очками. По мере необходимости пользуйтесь пылезащитной маской, средствами защиты органов слуха, перчатками и защитным фартуком, способным задерживать мелкие абразивные частицы и частицы обрабатываемого материала.

Средства защиты должны быть способны задерживать разлетающиеся частицы, образующиеся при производстве различных работ.

2.7 Не допускайте посторонних непосредственно близко к рабочей зоне.

2.8 Располагайте кабель питания на расстоянии от вращающегося рабочего инструмента.

2.9 Никогда не кладите ручную машину до полной остановки рабочего инструмента. Вращающийся барабан может зацепиться за поверхность, и Вы не удержите машину в руках.

2.10 Не включайте ручную машину во время её переноски.

2.11 Регулярно производите очистку вентиляционных отверстий ручной ма-

шины. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, чрезмерное скопление металлизированной пыли может привести к опасности поражения электрическим током.

2.12 Не работайте ручной машиной рядом с воспламеняемыми материалами. Они могут воспламениться от искр, возникающих при работе электродвигателя.

3. Дополнительные указания мер безопасности для всех видов работ

3.1 Отскок и соответствующие предупреждения.

Отскок – это реакция машины на внезапное заедание или заклинивание вращающегося рабочего инструмента. Заклинивание вызывает резкое торможение рабочего инструмента, что приводит к возникновению силы отдачи, действующей на ручную машину, направленной противоположно направлению вращения рабочего инструмента.

Отскока можно избежать, принимая приведённые ниже меры предосторожности.

3.2 Надёжно удерживайте ручную машину. Ваше тело и руки должны находиться в состоянии готовности в любой момент погасить силу отдачи, возникающую при отскоке.

3.3 Никогда не приближайте руку к вращающемуся рабочему инструменту.

3.4 Не располагайтесь в зоне предполагаемого движения рабочего инструмента в случае отскока. При отскоке рабочий инструмент отбрасывается в направлении, противоположном направлению вращения сверла в месте заклинивания.

4. Дополнительные указания мер безопасности для строгальных работ

4.1 Пользуйтесь только теми ножами, которые рекомендованы для данной ручной машины.

4.2 При строгании не прилагайте чрезмерных прижимных усилий. Это может привести к перегрузке двигателя и повышенному нагреву инструмента.

4.3 Перед строганием, при работе рубанка на холостом ходу, убедитесь в отсутствии повышенной вибрации, колебания ножей. Барабан с ножами должен быть хорошо отбалансирован.

4.4 При выборке четверти, надёжно крепите к корпусу параллельный упор и уголок ограничения глубины выборки.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)
Изъят «____» 20__ г.
Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)
Изъят«____» 20__ г.
Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт рубанка
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____
Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт рубанка
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____
Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями и гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)
20 __ г. Извят« _____ »
Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)
20 __ г. Извят« _____ »
Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт рубанка
(модель _____)

Серийный номер S/N_____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт рубанка
(модель _____)

Серийный номер S/N_____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Калибр Руководство по эксплуатации

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)


Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)


Приложение 2

Применяемые предупреждающие и предписывающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

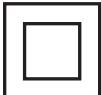Предписывающие знаки		
	Машина класса II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	Машины, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя дополнительные меры безопасности, такие как двойная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке оборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.
	Осторожно. Режущие валы	На участках работ и оборудования, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании



КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru

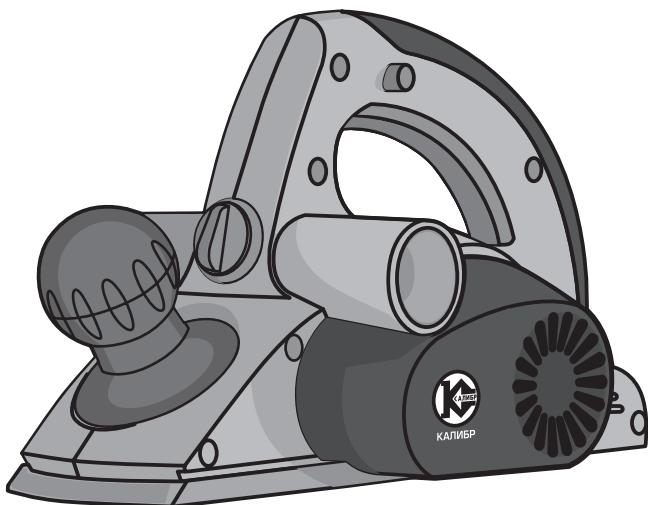

РЭ - 700А

Пайдалану бойынша басшылық

Электр сүргі

Құрметті сатып алушы!

РЭ – 700A Калибр қол электр сүргісін сатып алған кезде оның жұмыс қабілеттілігін сынамалық іске қосу арқылы тексеруді талап етіңіз. Кепілдік жөндеу талонында дүкеннің мөртабаны, сату күні мен сатушының қолы қойылғанына, сондай-ақ электр сүргісінің моделі мен зауыттық нөмірінің көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.

Колданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Пайдалаңу жөніндегі нұсқаулықтың талаптары мен ұсынымдарын орындау құралмен жұмыс істеу кезінде мүмкін болатын қате әрекеттердің алдын алады және электр сүргісінің оңтайлы жұмыс істеуін және оның қызмет ету мерзімін ұзартуды қамтамасыз етеді.



Назар аударыңыз! Электр құралы жоғары қауіп көзі болып табылады! Жұмыс кезінде операторға қауіпті әсерлердің түрлері: жұмыс құралының жоғары жылдамдығы, жергілікті діріл, шудың жоғары деңгейі және жұмыс орнының жоғары тозаңдануы!

Сондықтан нұсқаулықтағы қауіпсіздік ережелерін мұлтіксіз сақтаңыз. Пайдалаңу жөніндегі нұсқаулықты құралдың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Сіз сатып алған электр сүргісінің пайдалану шарттарына әсер етпейтін осы нұсқаулықтан кейбір айырмашылықтары болуы мүмкін.

1. Бұйым туралы негізгі мәліметтер

1.1 Қол электр сүргісі (бұдан әрі мәтін бойынша- сүргі) әр түрлі ағаштардан жасалған аралау материалдарын сүргілеу үшін арналған. Алдыңғы табандың жұмыс бетіндегі V-тәрізді арық (1-сурет, 5- поз.) ағаш конструкцияларының элементтерін дайындау кезінде жүздерді алуға мүмкіндік береді. Жеткізу жиынтығына реттелетін табандың үстінде рубанка корпусына (оң немесе солға) бекітілген параллель тіреуіш кіреді.

Сүргі номиналды уақыт кезеңімен қайта-қысқа мерзімді жұмыс режиміне (S3) есептелген: жұмыс / үзіліс – 15 мин / 5 мин.

Сүргіде орнатылған қос оқшауланған коллекторлы электр қозғалтқышы (МЕМСТ Р МЭК 60745-1-2011 бойынша II сыныпты машина) айнымалы ток желісінен жұмыс істеу кезінде ең жоғары электр қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және жерге тұбықтауды қолдану қажеттігінен арылтады.

Қабықпен қамтамасыз етілетін қорғаныс дәрежесі-IP20 (МЭК 60529).

Сүргінің жұмыс құралы барабанда бекітілген пышақтар (2 дана) болып табылады.

1.2 Бұл үлгінің климаттық орындау түрі МЕМСТ 15150-69 (3.2 П) бойынша УХЛ3.1, яғни жұмыс температурасы -10-тан +40 °C-қа дейінгі және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орташа климат жағдайында жұмыс істеуге арналған. Кернеуі 230 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен қоректену. Рұқсат

Калибр Пайдалану бойынша басшылық

етілген ауытқулар: кернеудің + / - 10%, жиіліктің + / - 5%

1.3 Габариттік өлшемдері мен салмағы кестеде көрсетілген:

Қаптамадағы габариттік өлшемдері, мм	
- ұзындығы	305
- ені	165
- биіктігі	180
Салмағы (брутто, нетто), кг	3,3/3,1

1.4 Негізгі техникалық сипаттамалары кестеде берілген:

Номинальды кернеуі, В	230
Жиілік, Гц	50
Тұтынылатын қуаты, Вт	700
Бос жүрістегі айналымдар саны, айн/мин	16500
Бір өту үшін сүргілеу ені, мм	82
Сүргілеу терендігі, мм	0-2
Пышақтың өлшемдері, (ҮxExT), мм	82x5,7x1,2
Қауіпсіздік сыныбы (МЕМСТ Р МЭК 60745-1-2011)	II
Ашасы бар қуат беру сымының ұзындығы, м кем емес	2
Электр қозғалтқыш	Бір фазалы коллекторлы
Беру түрі	Белдік

Бұйым нәліндегі сериялық нөмірдің мәні:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

Әріптік-цифрлық таңба / дайындалған жылы мен айы


1.5 Сүргі келесі жынтықта сатуға жеткізіледі *

Сүргі	1
Бекітумен қатар тіреуіш	1
Таңдау терендігін шектегіш	1
Шаң жинайтын қап	1
Көмір щеткасы/ Кілт	2/ 1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1
Қаптама	1

* жеткіzlіміне қарай жынтықталымы өзгеруі мүмкін

1.6 Жалпы түрі

Сүргінің сыртқы түрі 1- суретте ұсынылған:

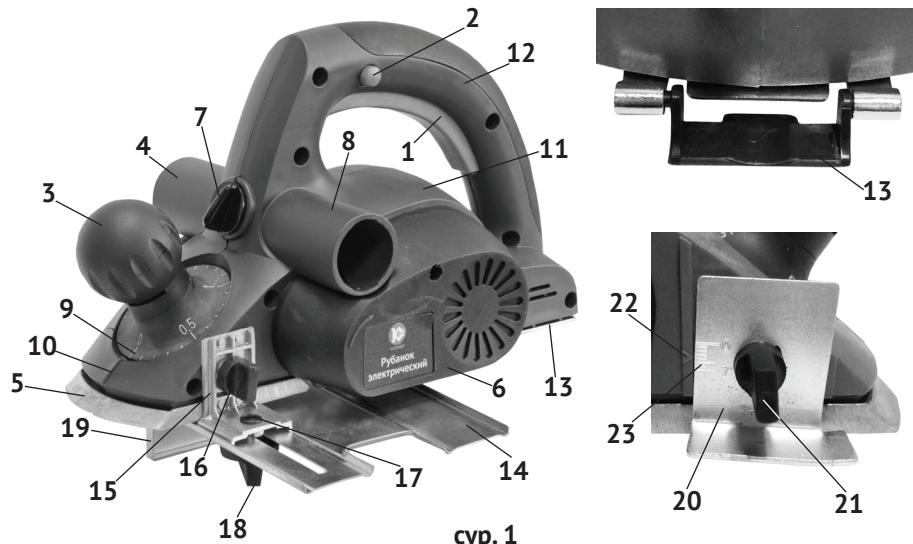

1 – ажыратқыш пернесі; **2** – ажыратқыш пернелерін құлыштау түймесі; **3** – сүргілеу тереңдігін реттеуші сап; **4** – бұру келте құбыры жонқа (оң жақ); **5** – реттелетін табан; **6** – қақпағы ремня; **7** – жаңқаның пластина-шағылыстырыштың тұтқасы; **8** – бұру келте құбыры жонқа (сол); **9** – сүргілеу тереңдігінің шкаласы; **10** – сүргілеу тереңдігінің көрсеткіші; **11** – корпус; **12** – тұтқасы; **13** – қауіпсіздік стенде; **14** – параллель тіреудің пластинасы; **15** – екпінді бекіту бұрыши; **16** – бекіту бұрандасы; **17** – бұранда; **18** – пластинаны бекіту қалам-гайкасы; **19** – тірек пластинасының жиегі; **20** – таңдау тереңдігін шектегіш; **21** – шектегішті бекіту бұрандасы; **22** – көрсеткіші; **23** – шкала.

1.7 Сүргі механизмі (коллекторлық қозғалтқыш және пышақ барабаны) пластикалық корпуста орналасқан (сур.1 поз.11) екі жартыдан тұратын, тұтқасымен бірге буланған. Электрқозғалтқыштың зәкірінен айналу сәті поликлинді белдікпен барабанға беріледі. Барабанда екі жақты қайрауы бар екі пышақ бекітіледі. Пышақтар- сүргінің негізгі жұмыс құралы. Белдіктің қақпағында (сур.1 поз.6) бағыттамамен белдік пен барабанның айналу бағыты көрсетілген.

Жонқаны бұру тұтқаны бұраумен екі тараптың біріне мүмкін (сурет.1 поз.7) жонқаның шағылыстырыш пластиналары. Сүргі бекітілген параллель тірек, әсіресе тар дайындаударды өндөу кезінде, ширекті таңдау, шпунттарды қалыптастыру кезінде құралды пайдалану мүмкіндігін көңейтеді. Тірек (өндөлген, тегіс шетінде) дайындауданың шетінен нақты қойылған енді сүртіп алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жеткізу жынытығына сүргілеу тереңдігін шектегіш бұрыш кіреді (күріш.1 поз.20) өндөу тереңдігін дәл ұстап тұруға мүмкіндік беретін (ширекті таңдау, шпунттау және

т.б. кезінде).

Реттелмейтін табанның артқы шетіне сақтандырғыш тұғырық бекітіледі (сурет.1 поз.13). Түсірілген жағдайда ол верстактың (жұмыс үстелінің) бетіндегі білік пышақтарының тиуін болдырмайды. Сүргілеу алдында тіреуіш (күріш.1 поз.13) жоғары жылжиды. Жұмыс аяқталғаннан кейін тіреуіш беттің пышақпен жанасуын болдырмай төмен бұрылады.

1.8 Ажыратқыш пернесі (1-сурет, 1-поз.) тұтқаның төменгі бөлігінде орналасқан.

Құралдың өздігінен қосылуын болдырмау үшін ажыратқыш пернелерді бұғаттаумен жабдықталған (бұғаттау түймесі, 1- сурет, 2-поз, тұтқаның сол бөлігінде орналасқан). Штанганы қосу, үлкен саусақпен бұғаттау түймесін басып, ұстап тұрғаннан кейін көрсеткіш саусақпен ажыратқыш пернесін басу арқылы жүзеге асырылады. Ажыратқыш пернелерін босатқан кезде сүргі ажыратылады, бұл ретте бұғаттау түймесі (шертумен) бастапқы құйге қайтарылады - бұғатталған.

1.9 Тұтқамен (1-сурет, 3- поз.) сүргілеу тереңдігі реттеледі. Тұтқаны сағат тіліне бұрумен сүргілеу тереңдігі артады (1- сурет, 3- поз. шкаласы бойынша) 0 -ден 2,0 мм-ге дейінгі аралықта шкаланы белгілеу: бір бөлу-0,1 мм.

1.10 Қозғалтқыштың электромагниттік кедергілерін төмendetу үшін, бірқатар байланыс құралдарының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында электр тізбегіне конденсатор және радио кедергілері фильтрінің индуктивтілігі салынған.

2. Мақсаты бойынша пайдалану

2.1 Құралды пайдалануға дайындау

Сүргі жиналған күйде жеткізіледі, параллельді тіреуді, іріктеу тереңдігін шектеуді және шаң жинағышты қоспағанда.

2.1.1 Жұмыс басталар алдында, желіден ажыратылғанда сүргі тексеру қажет:

- корпус бөліктерінің қосылуының сенімділігі және олардың зақымдануының болмауы, барлық бұрандалы қосылыстардың тартылуы, редуктордың жарамдылығы (барабанның қажалмастан қолмен айналуы);

- ажыратқыш пернелерін құлыптау түймесінің жұмысы;
- сенімді бекіту және пышақтарды жақыс қайрау;
- қуат сымының және штепсель ашасының жарамдылығы;
- өндөлетін дайындаманы сенімді бекіту;
- жұмыс орнының тазалығы мен жақыс жарықтандырылуы.

2.1.2 Қысқы жағдайларда сүргіні тасымалдағаннан кейін, оны үй-жайға қосу қажет болған жағдайда, құралды бөлме температурасында ылғал толық кепкен-ге дейін кемінде 2 сағат ұстай керек.

2.2 Мақсаты бойынша пайдалану

2.2.1 Жұмыс басталар алдында:

- айналдыру арқылы қаламдар (сур.1 поз.3) шкаланың қажетті мәнін үйлесімді бір ету үшін сүргілеу тереңдігін орнату (сурет.1 поз.9) көрсеткішпен (сурет.1 поз.10). Сүргілеу тереңдігі: алғашқы (сыдыру) өндеу үшін - 1.5-2.0 мм, соңғы (таза) өндеу үшін-0.2-0.3 мм;

- қысқыш құрылғыларды немесе қысқыштарды пайдалана отырып, дайындау маны сенімді бекіту;

- жонқаларды бұрудың қажетті келтекұбырларына (оң немесе сол) шаң жинағыш қап орнату: қаптың аузын келтекұбырларға салу және өз осінің айналасында бұрап бекіту;

- тұтқамен (сур.1 поз.7) жонқаның шығарындысының шағылыстырғышын белгіленген қапта ауыстыруға және бос жүрістегі рубанка жұмысын сыйнап көруге.

2.2.2 Пайдалану кезіндегі ұсыныстар:

- сүргілеу жасай отырып, табаны реттелетін кескішті дайындауда орнатыңыз, және біркелкі, күш салмай, дайындау маның бойымен жылжытыңыз. Сақтандырғыш тұғырықтың екеніне көз жеткізіңіз (сур.1 поз.13) жоғары жылжу, екі табаны да дайындау маның жазықтығында шабылған. Басу күшін арттыру және берудің жоғары жылдамдығы сүргінің қызып кетуіне және пышақтардың тез нығыздалуына әкеледі;

- сүргіні екі қолмен ұстап тұрыңыз, барабан дайындау маның шетіне шыққанға дейін өндөлетін бетті параллель жүргізіңіз. Тек өту аяқталғаннан кейін ғана ажыратқыш пернесін босатыңыз;



Назар аударының! Оңтайлы пайдалану режимі: сүргілеу тереңдігі-1-2 мм, беру жылдамдығы 2,5 м/мин дейін.

- жүзін алу реттелетін табандағы V- тәрізді саңылауды пайдалана отырып, дайындау маның өндөлетін бұрышы бойынша сүргіні жылжытумен жүзеге асырылады (сур.1 поз.5).

2.2.3 Параллель тіреуді орнату және пайдалану:

- пластинаны бекіту (сур.1 поз.14) Бекіту бұрышы бар тіреуіш (сур.1 поз.15) винтпен (сур.1 поз.17) қалам-гайкамен (сур.1 поз.18);

-тік бұрышты шығыңқы бұрышты корпус тесігіне салып, корпусқа тіреуді қаламмен-винтпен бекіту (сур.1 поз.16).

Тұтқаны әлсіретіп, пластинаның ернеуімен жанасқанға дейін тірек пластинасын жылжытыңыз (сур.1 поз.19) дайындау маның шеттері. Дайындау маның қыры бойынша тіреудің ернеуін жүргізе отырып, сүргілеу жүргізу.

2.2.4 Тоқсан таңдау.

Параллель тіреуден басқа, ширекті іріктең отырып сүргілеу жүргізу үшін қарама-қарсы жағынан шектегіш бұрышын бекіту қажет (сур.1 поз.20) шкаласы бар іріктеу тереңдігі (сур.1 поз.23). Параллель тіреудің пластинасымен іріктеменің қажетті ені қойылады. Бұрыштағы белгі бойынша оның табаны іріктеудің қажетті тереңдігіне көтеріледі (0-ден 7 мм-ге дейін).

2.2.5 Сүргімен жұмыс істегендеге келесі ережелерді сақтау қажет:

- жеке қорғаныс құралдарын пайдалану: дененің ашық бөлігіне абразивтік бөлшектердің түсүін болдырмау үшін арнайы киімде, қолғаптарда және қорғаныс көзілдіріктерінде жұмыс істей;

- дайындауда бөгде қосылыстар жоқ екеніне көз жеткізіңіз (шеге, бұрама және т.б.);
- қатып қалған, мұздатылған сүректі өндеуге кіріспеніз;
- тек жарамды, жақсы қайралған пышақтарды пайдаланыңыз;
- барабанның саңылауынан кесілген жонқаны және шаңды жою үшін, сүргілерді ажыратып, тоқтауды күте отырып, щеткамен тазалаңыз;
- жұмыс басталар алдында ғана желіге сүргіні қосыңыз;
- аяққа немесе түрлі заттарға қуат сымын тартуға, бұрауға және тиуге жол берменіз;
- штепсель аша желісінен: пышақтарды ауыстырғанда, үзіліс кезінде, жұмыс аяқталғаннан кейін бір орыннан екінші орынға ауыстырғанда;
- кенеттен тоқтаған кезде (желідегі кернеудің жоғалуы, қозғалтқыштың қызыу және шамадан тыс жүктелуі) ажыратқыштан сүргілерді ажыратыңыз;
- пышақтарды сұыған соң ауыстыру;
- шуға қарсы құлаққаптарды пайдаланыңыз.

2.3 Қауіпсіздік шараларының қосымша нұсқаулары



Назар аударыңыз! Сүргіні пайдалану кезінде ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- барабанның мөлшеріне сәйкес келмейтін, сондай-ақ зақымдалған және нашар қайралған пышақтарды пайдалануға;
- ауадағы қышқыл, су немесе тез тұтанатын газ буы жоғары үй-жайларда пайдалануға;
- тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың немесе материалдардың жаһында жұмыс істеуге;
- қар жауғанда немесе жаңбыр кезінде ашық алаңда жұмыс істеуге;
- пышақтар өндөлетін дайындауда тиген кезде кескіштерді қосуға;
- зәкір коллекторында щеткаларды үшқындағанда, оның бетінде айналмалы оттың пайда болуымен бірге сүргілерді пайдалануға;
- жанып жатқан оқшаулауға тән түтін немесе ііс пайда болған кезде пайдалануға;
- жоғары шу, тарсыл немесе діріл пайда болған кезде құралмен жұмыс істеуге.

3. Сүргіге техникалық қызмет көрсету



Назар аударыңыз! Осы нұсқаулықтың 2.3-бөліміндегі және 1-қосымшасында көрсетілген қауіпсіздік техникасы жөнінде талаптармен танысталай, сүргімен жұмысты бастауға тыйым салынады.

3.1. Сүргінің қызмет ету мерзімінің ұзақтығы және оның тоқтаусыз жұмысы дұрыс қызмет көрсетуге, ақауларды уақтылы жоюға, жұмысқа мүқият дайындауға, сақтау ережелерін сақтауға байланысты.

3.2 Щеткаларды ауыстыру үшін қажет:

- тастай оң қақпағы корпусы қозғалтқыштың открутыв екі бұранда;
- щеткалы щеткаларды корпусын паздарынан абайлап шығару;


- қылшықты ұстағыштардан пайдаланылған щеткаларды алып, оларды жаңасымен ауыстыру;

- щеткүстағышты корпустың тиісті паздарына мүқият салыңыз;

- қақпақты рубанка корпусына бұрау;

- 1-2 минутқа щеткаларды өндөу үшін бос жүрісте рубанкаларды қосу.

3.3 Бетті сапалы сүргілеу үшін пышақтарды жақсы қайрау қажет. Бұл модельдің пышақтары екі жақты қайрауға ие. Бір шеті мүқалған кезде, пышақтарын шығару және оларды 180° -қа аударып, екінші кесетін шетін пайдалану. Пышақтарды алу және орнату 2-суретте көрсетілген.

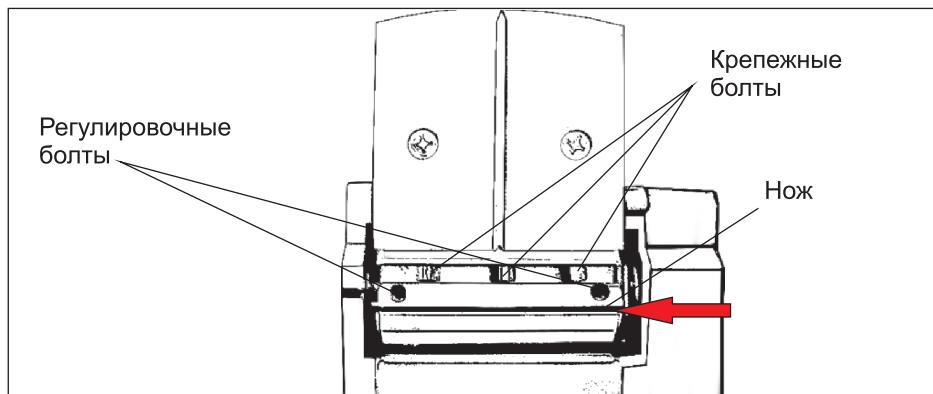

сур. 2

Пышақтарды алу:

- сүргіні табанын жоғары қаратып бекіту;

- барабанды бұрылмау үшін бекіту;

- үш бекітпе бұрандамасын кілтпен босату;

- сүргі корпусындағы ойық арқылы пышақты (көрсеткімен көрсетілген) шығару;

- екінші кесу жиегін пайдалану үшін пышақты 180° бұраңыз, немесе жаңасына ауыстыру;

- пышақты кері ретпен орнату.



Назар аударыңыз! Откір жиектері мен бұрыштары бар пышақтарды ауыстырғанда аса сақ болыңыз.

Пышақтарды ауыстырғаннан кейін пышақтардың қону терендігін реттеу қажет. Негіздің табанына салынған қатты, жазық білеулерді (сызғышты) пайдалана отырып. Барабан (желіден ажыратылғанда) қолмен еркін бұрылады, пышақтар білеулерге тимейді. Терендігі екі реттеу бұрандамасымен реттеледі, 2-суретті қараңыз.

Тар пышақтарды қайрау (5.7 мм) белгілі бір тәжірибе мен арнайы құрылғыларды талап етеді. Сондықтан бұл жұмысты сервистік орталықтың білікті қызметкеріне сеніп тапсыру ұсынылады.

3.4 Белдікті ауыстыру:

- белдіктің қақпағын алып тастау (сурет1 поз6) бұранданы оның жоғарғы белгінде бұрап;

- шківтерден тозған белдікті алып тастау және жетекші және жетекші шківтерді ластанудан тазарту;

- рубанка корпусына жаңа белдік орнату және белдік қақпағын бекіту.

3.5 Жұмыс аяқталғаннан кейін пышағы бар барабанды, қоректендіру сымын, қозғалтқыш корпусы мен желдеткіш тесіктерін шаңдан және кірден тазартыңыз.

3.6 Кешенді толық техникалық қызмет көрсетүжәне осы нұсқаулықпен аталаған операциялардан асатын көлемде жөндеу жұмыстарын мамандандырылған сервистік орталықтарда білікті персонал жүргізуі тиіс.

4. Қызмет ету мерзімі, сақтау және кәдеге жарату

4.1 Сүргінің қызмет ету мерзімі 3 жыл.

4.2 МЕМСТ 15150 (13 - кесте) сүргілерге сақтау шарттарын – 1 (дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында қойма үй-жайларында қоршаған орта температурасы +5-тен +40°C дейін болғанда сақтау керек) нұсқайды. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (УХЛ 4 климаттық орындалуы үшін) 80% аспауы тиіс.

4.3 Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

4.4. Сүргі ресурсын толық өндіргенде барлық нормалар мен ережелерді сақтай отырып, оны кәдеге жарату қажет. Ол үшін барлық заңнамалық талаптарды сақтай отырып, электр жабдықтарын кәсіби кәдеге жаратумен айналысадын мамандандырылған компанияға жүгіну қажет.

5. Мүмкін ақаулар

Мүмкін ақаулар тізімі төмендегі кестеде көлтірілген:

Ақаулық атавы, сыртқы көрінісі және қосымша белгілер	Ақаудың ықтимал себебі
Сүргіні қосқан кезде электр қозғалтқышы жұмыс істемейді (желіде кернеу бар)	Ажыратқыш істемейді
	Коректеу шнурының, немесе монтажды сымдардың үзіліу
	Зәкір орамасында үзіліу
Коллектордағы айналма от	Зәкір орамасындағы ақаулық
	Щеткалардың тозуы немесе құлауы
Жоғары шу	Мойынтіректердің тозуы
Сүргі қосылған кезде желдету тесіктерінен тұтін немесе жанған оқшаулаудың иісі пайда болады	Зәкір немесе статор орамаларының аралық тұйықталуы

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

(қол электр сүргілері үшін)

1. Электр машиналарының қауіпсіздік шараларының жалпы нұсқаулары



Назар аударыңыз! Барлық ескертулер мен қауіпсіздік шараларын және барлық нұсқауларды оқыңыз. Ескертулер мен нұсқауларды орындаамау электр тогының зақымдануына, өртке немесе басқа да зақымдарға әкелуі мүмкін.

Әрі қарай оларға жүгіну үшін, барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Нұсқаулықта қолданылатын «электр машинасы» термині желіден жұмыс істейтін электр жетегі бар машинаны белгілеу үшін 60745-1-2011 және 60745-2-14-2014 МЕМСТ-да қолданылады.

1.1 Жұмыс орнының қауіпсіздігі

1.1.1 Жұмыс орнын таза ұстаңыз және оны жақсы жарықтандырыңыз. Егер жұмыс орны үйілген немесе нашар жарық түссе, бұл жазатайым жағдайларға әкелуі мүмкін.

1.1.2 Машинаны жарылыс қаупі бар ортада (мысалы, тұтанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң болған кезде) пайдалануға болмайды. Электрқозғалтқыштың коллекторы шаңның немесе будың жануына әкелуі мүмкін үшқын көзі болып табылады.

1.1.3 Балаларды немесе бөгде адамдарды жұмыс істеу барысында электр машинасына жіберменеңіз. Назар аударуды аландату бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

1.2 Электр қауіпсіздігі

1.2.1 Электр машиналарының штепсельді ашалары розеткалардың астына жақындауы тиіс. Штепсель ашасының құрылымын ешқашан өзгертпеніз.

Өзгермеген ашалар мен тиісті розеткаларды пайдалану электр тогымен зақымдану қаупін азайтады.

1.2.2 Электр машинасын жаңбырдың әсеріне ұшыратпаңыз және оны ылғалды жағдайда ұстамаңыз. Электр машинасына түсіп, ылғал электр тогымен зақымдану қаупін арттырады.

1.2.3 Куат сымымен мүқият болыңыз. Электр машинасын тасымалдау, сүйреу және розеткадан ашаны шығару үшін сапты ешқашан пайдаланбаңыз. Жылу, май, өткір жиектер немесе қозғалатын бөліктердің әсерін болдырманың. Зақымдалған немесе бүралған бая электр тогымен зақымдану қаупін арттырады.

1.2.4 Электр машинасын ашық ауда пайдаланған кезде ашық ауда

пайдалануға жарамды ұзартқышты пайдаланыңыз.

1.3 Жеке қауіпсіздік

1.3.1 Сақ болыңыз, өз іс-қимылышызды қадағалаңыз және машинаны пайдалану кезінде дұрыс мағынаны басқарыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе дәрілік препаратордың әсерінен болсаңыз, жұмысқа кіріспеніз. Назар аударудың қысқа мерзімді жоғалуы ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

1.3.2 Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз. Көзді қорғау үшін әрқашан қолданыңыз. Қорғаныш құралдары-шаңнан қорғайтын көзілдірік, маскалар, сырғанаудан қорғайтын аяқ киім, каска немесе құлаққаптар сияқты, тиісті жағдайларда пайдаланылатын зақымдану қаупін азайтады.

1.3.3 Машинаның кездейсоқ қосылуына жол берменіз. Желіге қосар алдында ажыратқыш пернесін құлыптаңыз.

1.3.4 Электр машинасын іске қосар алдында барлық реттегіш немесе сомын кілттерін алып тастаңыз.

1.3.5 Жұмыс кезінде бір нәрсеге дейін созуға тырыспаңыз, үнемі тұрақты жағдайды сақтаңыз. Бұл төтенше жағдайларда электр машинасын ең жақсы бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

1.3.6 Дұрыс киініңіз. Еркін киім немесе зергерлік бүйімдарды кименіз. Шашынызды, киімдеріңізді және қолғаптарынызды электр машинасының қозғалатын бөліктеріне жақыннатпаңыз.

1.4 Электр машинасын пайдалану және күту

1.4.1 Электр машинасын шамадан тыс жүктеменіз. Сізге қажетті жұмысты орындау үшін тиісті мақсатты құралды пайдаланыңыз.

Электр машинасын қөмегімен ол есептелген жұмысты орындау қауіпсіз.

1.4.2 Электр машинасын, егер оның ажыратқышы ақаулы болса (қоспаса немесе ажыратпаса) пайдаланбаңыз. Ажыратқышты басқара алмайтын кез келген машина қауіпті және жөндеуге жатады.

1.4.3 Ашаны қандай да бір реттеулерді орындау, пышақтарды ауыстыру немесе оны сақтауға ауыстыру алдында қорек көзінен ажыратыңыз.

1.4.4 Жұмыс істемейтін электр машинасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және құралмен немесе осы Нұсқаулықпен таныс емес тұлғаларға электр машинасын пайдалануға рұқсат берменіз. Электр машиналары біліксіз пайдаланушылардың қолында қауіп төндіреді.

1.4.5 Электр машинасын техникалық қызметкөрсетуді қамтамасыз етіңіз. Машинаны қозғалатын бөліктердің дұрыс қосылуын және бекітілуін, бөлшектердің сынуын және жұмысқа әсер етуі мүмкін басқа да сәйкесіздіктерді тексеріңіз. Ақау болған жағдайда, пайдалану алдында электр машинасын жөндеңіз.

1.4.6 Жұмыс құралдарын таза күйінде сақтаңыз. Тиісті түрде қызмет көрсетілетін жұмыс құралы оңай басқарылады және сапалы өңдеуді қамтамасыз етеді.

1.4.7 Электр машиналарын, құрал-саймандарды және т.б. қолданыңыз. Ол есептелмеген операцияларды орындау үшін электр машинасын пайдалану

қауіпті жағдай туғызыуы мүмкін.

1.5 Қызмет көрсету

1.5.1 Сіздің электр машинаңыз тек тұпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланатын білікті персоналмен қызмет етуі керек. Бұл машинаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

2. Сургілер үшін қауіпсіздік шаралары нұсқаулары

2.1 Бұл қол машинасы сүргілеу машинасы ретінде қолдануға арналған. Қауіпсіздік туралы барлық ескертулермен, нұсқаулықтармен, иллюстрациялармен және осы қол машинасымен берілген техникалық, сипаттамалармен танысыңыз. Төменде келтірілген нұсқаулардың орындалмауы электр тогының зақымдануына, өртке немесе ауыр дене жа рақатына әкелуі мүмкін.

2.2 Бұл қол машинасымен тегістеу, тазалау және жылтырату сияқты жұмыстарды жүргізбеніз.

2.3 Бұл машинаға арнаій арналмаған және дайындаушы ұсынбаған жұмыс құралын және басқа да көмекші құрылғыларды пайдаланбаңыз.

2.4 Жұмыс құралының ең үлкен өлшемдері машинаның функционалдық мүмкіндітеріне сәйкес болуы тиіс.

2.5 Зақымдалған жұмыс құралын қолданбаңыз. Әрбір қолданар алдында пышақтарды қарап шығыңыз. Машина немесе жұмыс құралы құлағаннан кейін зақымданудың болуына қарап шығыңыз. Егер дұрыс болса, жаңа жұмыс құралын орнатыңыз.

2.6 Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Орындалатын жұмысқа байланысты қорғаныш бет қалқаншасын немесе қорғаныш көзілдірігін пайдаланыңыз. Қажет болған жағдайда шаңдан қорғау маскасын, есту органдарын қорғау құралдарын, қолғаптарды және өндөлетін материалдың ұсак абраziвті бөлшектері мен бөлшектерін ұстауға қабілетті қорғаныш алжапқышын пайдаланыңыз.

Қорғау құралдары әртүрлі жұмыстарды жүргізу кезінде пайда болатын ұшатын бөлшектерді кідіртуге қабілетті болуы тиіс.

2.7 Бөгде адамдардың жұмыс аймағына тікелей жақын болуына жол берменіз.

2.8 Қуат кабелін айналмалы жұмыс құралынан алыс орналастырыңыз.

2.9 Жұмыс құралы толық тоқтағанға дейін қол машинасын ешқашан қоймаңыз. Айналмалы барабан бетіне ілінуі мүмкін және Сіз машинаны қолда ұстай алмай қаласыз.

2.10 Тасымалдау кезінде қол машинасын қоспаңыз.

2.11 Қол машинасының желдеткіш саңылауларын үнемі тазалаңыз. Электрқозғалтқыштың желдеткіші шаңды корпустың ішінε тартады, металлданған шаңың шамадан тыс жиналуы электр тогымен зақымдану қауіпнеге әкелуі мүмкін.

2.12 Жанатын материалдардың жанында қол машинасымен жұмыс жасамаңыз.

Олар электр қозғалтқыштың жұмысы кезінде пайда болатын ұшқыннан тұтануы мүмкін.

3. Барлық жұмыс түрлері үшін қауіпсіздік шараларының қосымша нұсқаулары

3.1 іздеу және тиісті ескертулер.

Секіру-бұл машинаның кенеттен ішуге немесе айналмалы жұмыс құралын сыйндыруға реакциясы. Бұралу жұмыс құралының күрт тежелуін тудырады, бұл жұмыс құралының айналу бағытына қарама-қарсы бағытталған қол машинасы на эсер ететін қайтарым күшінің туындауына әкеледі.

Төменде келтірілген сақтық шараларын қолдана отырып, секіру болдырмауға болады.

3.2 қолмен ұстап тұрыңыз. Сіздің дененіңіз бен қолдарыңыз кез келген уақытта секіру кезінде пайда болатын қайтарым Күшін өтеуге дайын болуы тиіс.

3.3 қолды айналмалы жұмыс құралына ешқашан жақыннатпаңыз.

3.1 Кері серпіліс және тиісті ескертулер.

Кері серпіліс-бұл машинаның жұмыс құралының кенеттен қажалуына немесе айналмалы сыйналануына реакциясы. Сыйналану жұмыс құралының күрт тежелуін тудырады, бұл жұмыс құралының айналу бағытына қарама-қарсы бағытталған қол машинасына эсер ететін қайтарым күшінің туындауына әкеледі.

Төменде келтірілген сақтық шараларын қолдана отырып, керіс серпілісті болдырмауға болады.

3.2 Қол машинасын мықтап ұстап тұрыңыз. Сіздің дененіңіз бен қолдарыңыз кез келген уақытта кері серпіліс кезінде пайда болатын қайтарым күшін өтеуге дайын болуы тиіс.

3.3 Қолды айналмалы жұмыс құралына ешқашан жақыннатпаңыз

3.4 Шығып кеткен жағдайда жұмыс құралының болжамды қозғалысы аймағында орналаспаңыз. Кері серпіліс кезінде жұмыс аспабы бұрғыштың айналу бағытына қарама-қарсы бағытта бұрғыштың сырғу орнында лақтырылады.

4. Сүргілеу жұмыстарына арналған қауіпсіздік шараларының қосымша нұсқаулары

4.1 Берілген қол машинасы үшін ұсынылған пышақтарды ғана пайдаланыңыз.

4.2 Сүргілеу кезінде шамадан тыс күш салмаңыз. Бұл қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне және құралдың жоғары қызуына әкелуі мүмкін.


4.3 Сүргілеу алдында, бос жүрісте жұмыс істегендеге, жоғары дірілдің, пышақтардың тербелісінің жоқтығына көз жеткізіңіз. Пышағы бар барабан жақсы теңгерілуі тиіс.

4.4 Ширекті таңдау кезінде корпусқа параллель тіректі және іріктеу тереңдігін шектеу бұрышын сенімді бекітіңіз..

Калибр Пайдалану бойынша басшылық

2 қосымша

Қолданылатын нұсқамалық және ескерту белгілері ГОСТ Р 12.4.026-2015

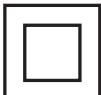Нұсқауыш белгілер		
	II сыныпты машина (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011 бойынша)	Электр тоқ соғуынан қорғау тек негізгі оқшаулағышпен емес, сонымен бірге өзіне қос оқшаулау тәрізді қосымша қауіпсіздік шараларын қосатын машиналар, бұл ретте қорғаның тұйықтау көзделмейді
	Корғану көзілдірігін киіп жұмыс істеу	Көру органдарын қорғау қажет етіletіn жұмыс орындары мен учаскелерде
	Корғану құлакқаптарын киіп жұмыс істеу	Шу деңгейі жоғары жұмыс орындары мен учаскелерде
	Тыныс алуды жеке корғану құралдарын киіп жұмыс істеу	Тыныс алу органдары қажет етіletіn жұмыс орындары мен учаскелерде
	Корғану қолғабын киіп жұмыс істеу	Зиянды немесе агрессивті ортадан қорғау, ықтимал электр тогынан закымданудан қорғау қажет етіletіn жұмыс орындары мен учаскелерде
	Штепсельдік айырды ажырату	Жабдықты баптау немесе тоқтату кезінде немесе басқа жағдайларда электр желісінен ажырату қажет етіletіn жұмыс орындары мен жабдықта
Ескертуші белгілер		
	Назар аударыңыз! Қауіпті (басқа қауіппер)	Назар аударту үшін осы стандартпен белгіленбеген басқа қауіп түрлеріне қолдану. Белгіні тусіндіруші жазбасы бар қосымша қауіпсіздік белгісімен бірге пайдалану керек..
	Абайланыз. Кесетін біліктер	Корғалмаған кескіш біліктері бар жұмыс учаскелерінде және жабдықтарда, мысалы ағаш өңдеу, жол немесе ауыл шаруашылығы жабдықтарында

Калибр Пайдалану бойынша басшылық

www.kalibrcompany.ru